

SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW ZGODA




95-050 Konstancinów Łódzki
ul. 8 Marca 1,
tel. 42 2111162, fax. 42 2111642
e-mail: office@zgoda.pl
Kraj pochodzenia – Polska

SPODNIE OCHRONNE OGRODNICZKI ZG 9

Skład surowcowy: informacja na
wszywcie

Wielkość:

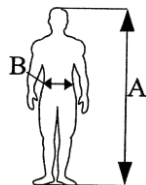

gdzie:

A – wysokość

B – obwód w pasie.

Dostępny zakres wielkości:

	S	M	L	XL	XXL
A	164 - 170	170 - 176	176 - 182	182 - 188	188 - 194
B	72 - 80	80 - 88	88 - 96	96 - 104	104 - 112

Data produkcji (Nr partii): yyyy.mm - oznaczenie na wyrobie,
gdzie: yyyy – rok, mm – miesiąc produkcji.

Data ważności: 2 lata od daty produkcji.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



kat. I zgodnie z Rozporządzeniem PE

i Rady (UE) 2016/425 z dnia 09.03.2016 r.

znak CE – oznacza spełnienie wymagań Dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” UE.

Deklaracja zgodności dostępna jest pod adresem www.zgoda.pl
w zakładce Deklaracje UE.



Piktogram informujący o konieczności zapoznania się
z instrukcją użytkownika.

Stosowanie:

Spodnie ochronne są stosowane jako odzież zawodowa.

Spodnie chronią użytkownika przed minimalnymi zagrożeniami typu:

- powierzchniowe urazy mechaniczne,
 - czynniki atmosferyczne, które nie mają charakteru ekstremalnego.
- Spodnie noszone w kompletnym zestawie z odzieżą antyelektrostatyczną, nie stwarzają zagrożenia spowodowanego elektrycznością statyczną pod warunkiem zapewnienia właściwego uziemienia.

Sposób użycia:

- Przed przekazaniem spodni do użytkowania, należy przeprowadzić ocenę możliwości ich zastosowania na stanowisku pracy, zwracając uwagę na możliwe sytuacje narażenia na ryzyko mogące wystąpić na stanowisku pracy.
- Przed użyciem należy sprawdzić datę ważności i stan techniczny spodni.
- Należy używać spodni o wielkości odpowiedniej do rozmiaru użytkownika.

Konserwacja i przechowywanie

Piktogramy informujące o sposobie konserwacji.



Spodnie należy prać wodno-mechanicznie w temperaturze do 60°C. Używać środków piorących do wyrobów kolorowych w ilościach podanych na opakowaniu przez producenta środków piorących. Płukanie: kilkakrotnie w cieplej i zimnej wodzie.



Nie bielić.



Suszenie bębnowe przy zredukowanych obrotach.



Prasować (po lewej stronie z wyłączeniem taśmy odbłaskowej) w temperaturze nie przekraczającej 110°C.



Nie czyścić chemicznie.

Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia! Nie gotować!

Piktogramy informujące o warunkach przechowywania.



Spodnie należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, w opakowaniach zbiorczych, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, zabrudzeniem i zamoczeniem, w temperaturze od -5°C do +35°C przy wilgotności < 80%.



Piktogram informujący o końcu okresu przechowywania.

Przy odpowiednim przechowywaniu czas składowania wynosi 2 lata od daty produkcji.

Pakowanie

Spodnie są pakowane w worki foliowe.

Bezpieczeństwo

Spodnie mogą być używane do pierwszych oznak zużycia mechanicznego. Uszkodzone spodnie powinny być wycofane z użytkowania.

Ryzyka związane ze stosowaniem spodni:

Użytkowanie spodni: niezidentyfikowanych, niezgodnie z przeznaczeniem, zużytych, po terminie przydatności, uszkodzonych, o nieodpowiedniej długości/ źle dobranych do rozmiaru użytkownika – ryzyko braku skutecznej ochrony.

Przechowywanie w nieodpowiedni sposób, niewłaściwe warunki transportu, konserwacja wyrobu niezgodna z instrukcją – ryzyko utraty wartości ochronnych. Używanie spodni podczas pracy z urządzeniami w ruchu nie posiadającymi odpowiednich osłon – ryzyko pochwylenia przez poruszające się części maszyn, oraz spowodowania urazu u użytkownika.

Nieszkodliwość

Użyte do produkcji spodni materiały nie mają niekorzystnego wpływu na zdrowie.

Sposób utylizacji:

Zużyta odzież powinna być utylizowana w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach uprawnionych do utylizacji tego typu odpadów.